

## ➤ 简介:

- ◆ ST3052 转速监视保护仪，配接 ST700840 磁阻转速传感器、ST700863 齿轮转速传感器，可测量各种旋转机械的轮轴、齿轮、齿条的转速、线速度。适合旋转机械装置 TSI 的系统设计使用，可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报。



## ➤ 主要功能:

- ◆ 汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、平衡机、空压机等旋转类机械的转速的监视和保护。

## ➤ 功能说明:

- ◆ 具有高度智能化，所有功能实现全面板操作。
- ◆ 测量值、报警设定值，可分别在 LED 数码管上显示。
- ◆ 当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备。
- ◆ 设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC 系统、无纸记录仪等设备连接。
- ◆ 通讯接口：RS 232 或 RS 485

## ➤ 电气指标:

- ◆ 测量范围：-19999~45000 转/分；
- ◆ 准确度：±0.02%×n(n 为显示仪的示值 r/min) ±1 个字；
- ◆ 输入信号：ST700840 转速传感器；ST700863 齿轮转速传感器
- ◆ 报警接点容量：AC220V/3A, DC28V/3A
- ◆ 输出接口：输出正比于转速监控仪满量程范围（0~45000 转/分）电流：4~20mA 负载≤500 Ω
- ◆ 工作电源：AC220V±10% 50Hz±5% 功耗≤10W

## ➤ 物理指标:


- ◆ 整机尺寸：160（宽）×80（高）×125（深）mm
- ◆ 开孔尺寸：152（宽）×76（高）mm

## ➤ 环境指标:

- ◆ 工作环境：
  - A. 温度：-35<sup>0</sup>C 到 +70<sup>0</sup>C
  - B. 相对湿度：≤80%
  - C. 周围无强磁场干扰
  - D. 周围无腐蚀性气体存

## ➤ 订货指南:

- ◆ 盘装表：ST3052

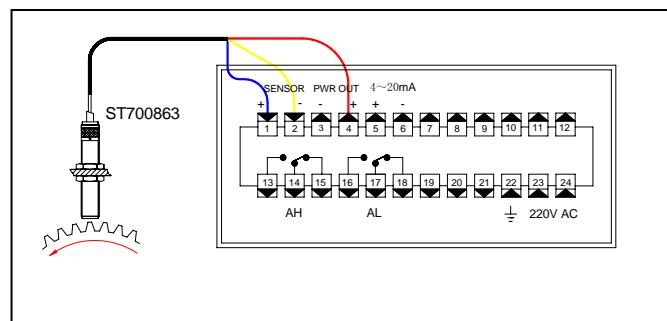

现场接线图